
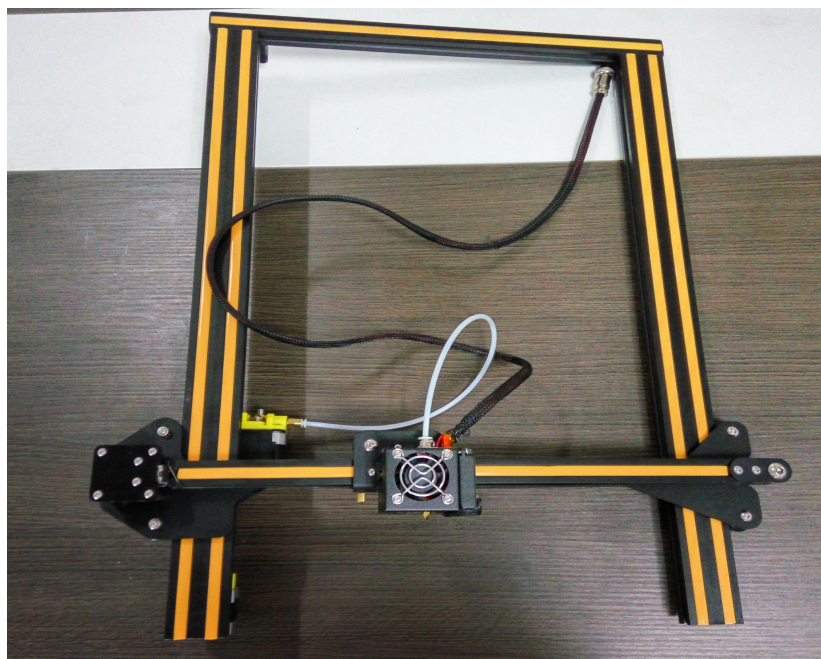



Βήματα Συναρμολόγησης

Το μηχάνημα είναι συναρμολογημένο πριν φύγει από το εργοστάσιο και εσείς χρειάζεται να κάνετε κάποια απλά βήματα.



Αρχικά


Αφαιρέστε από το κουτί όλα τα μέρη για να σιγουρευτείτε ότι όλα είναι σωστά .Τώρα πρέπει να συνδέσετε το οριζόντιο σκελετό με τον κάθετο με τέσσερις βίδες(M5*20).

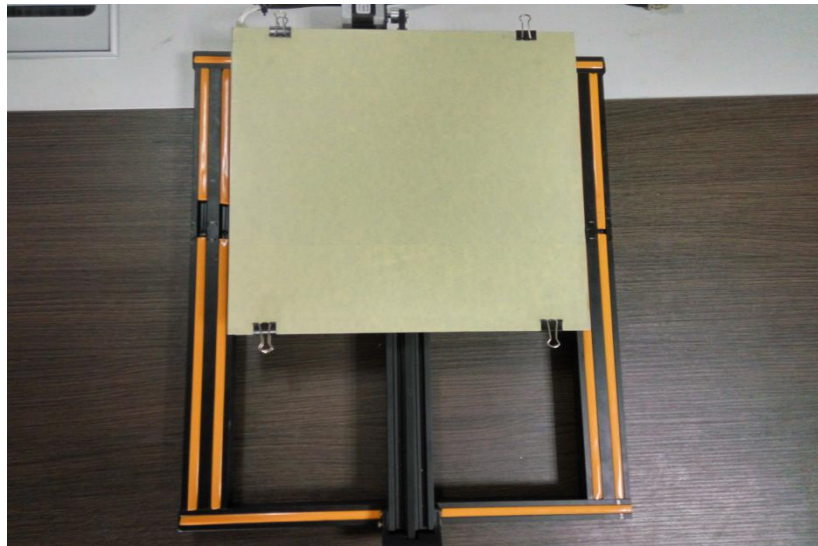

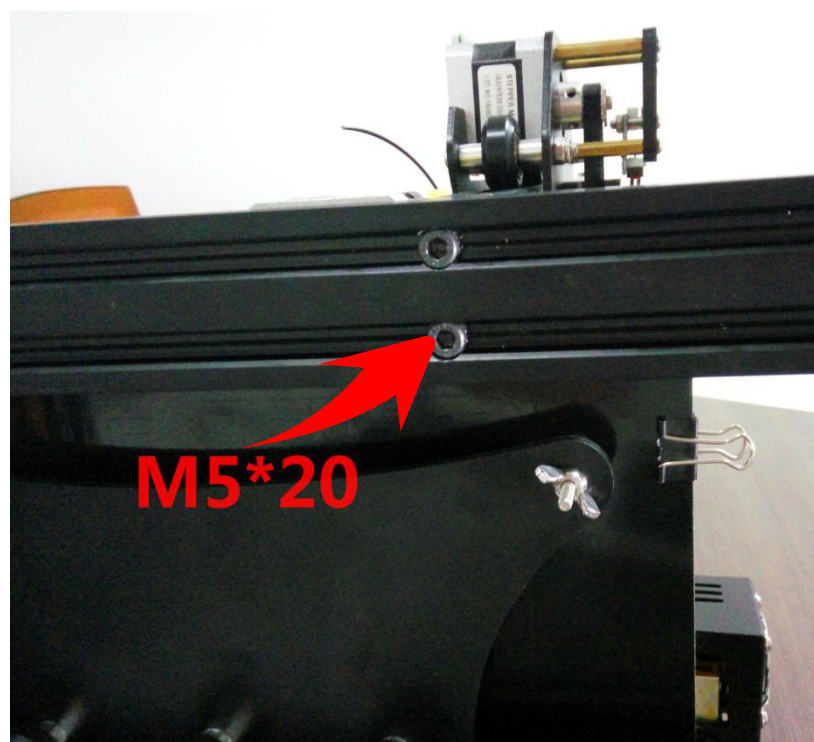


1. Εγκαταστήστε τη σταθερή γωνιά και τον τερματικό διακόπτη(limit switch).Ο τερματικός πηγαίνει στα αριστερά του εκτυπωτή .Η σταθερή γωνιά πηγαίνει δεξιά.

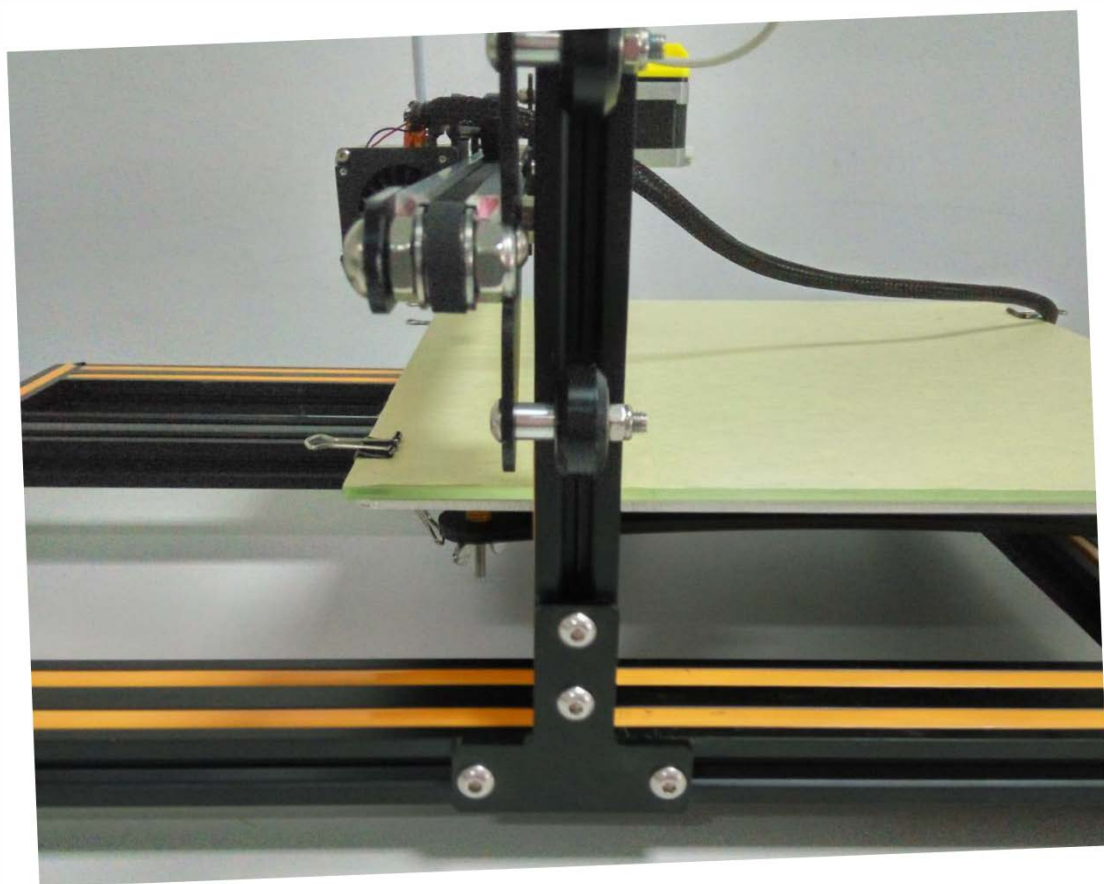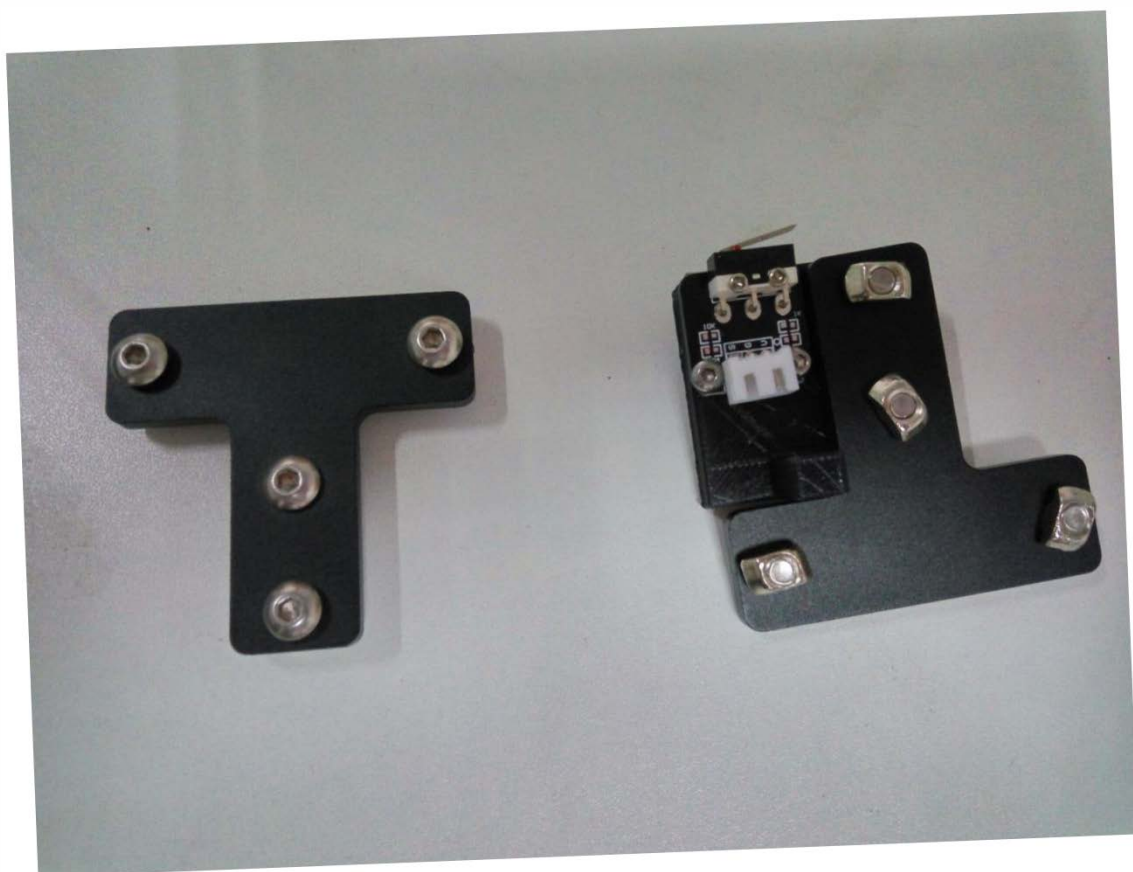

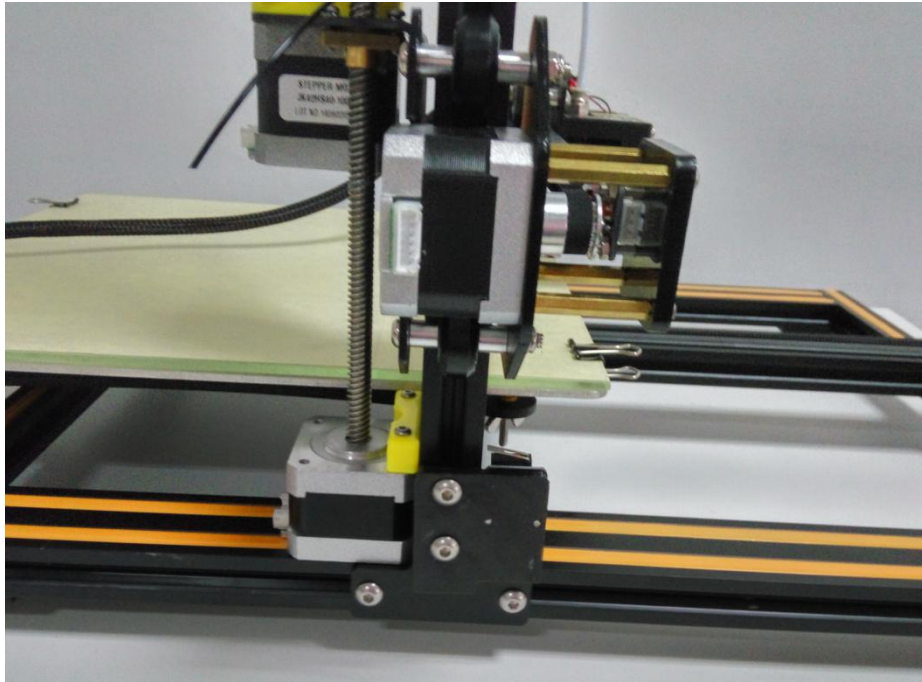

2. Καλωδίωση

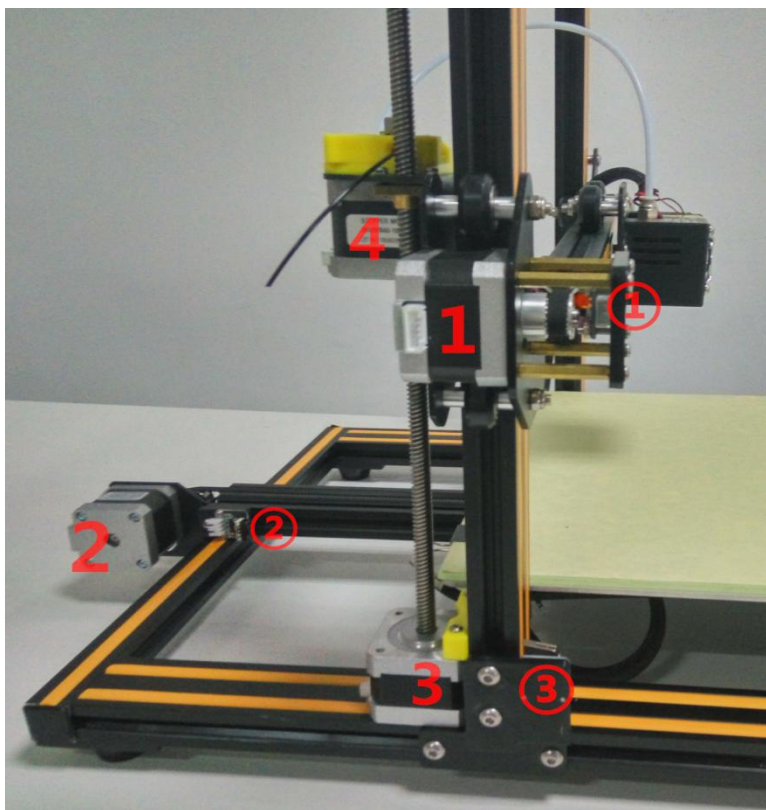

1: X axis

2: Y axis

3: Z axis

4: E axis

①: X-axis limit switch ②: Y-axis limit switch

③: Z-axis limit switch

Τέλος

Ενώνετε το μαύρο καλώδιο που βγαίνει από το control box με το αντίστοιχο καλώδιο που έρχεται από την κεφαλή εκτύπωσης του εκτυπωτή. Κάνετε το ίδιο και για το καλώδιο που έρχεται από το πάτωμα εκτύπωσης. Υπάρχουν δύο επιλογές στο τροφοδοτικό --110V και 220V. Για την Ελλάδα επιλέγουμε 220V.

